

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2023г.



____/____2023г.

*Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-e-1296-1.0-003*


Внешний вид и габаритные размеры КУ


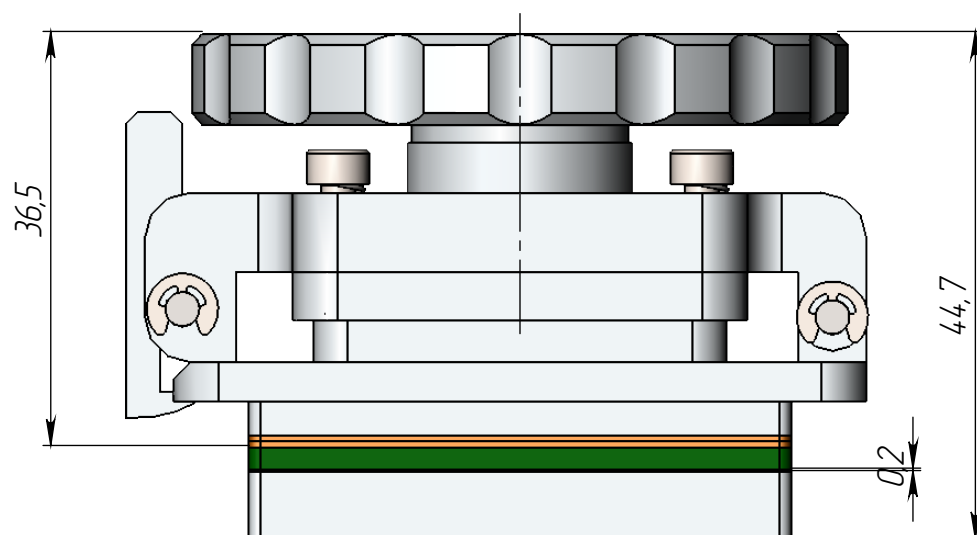


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M1,6 (без пайки). Число мест крепления – 8.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 0,8$ мм. Количество штифтов – 2 шт.

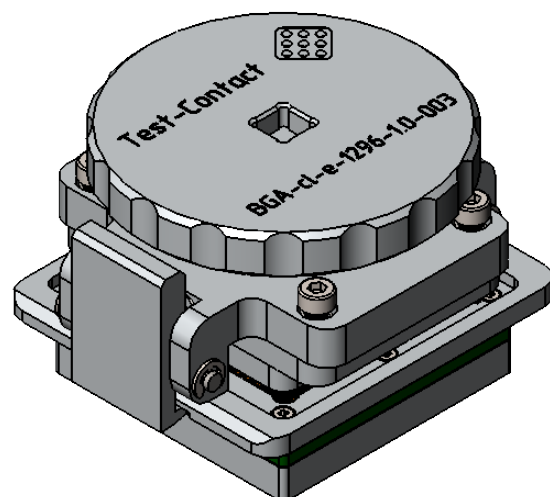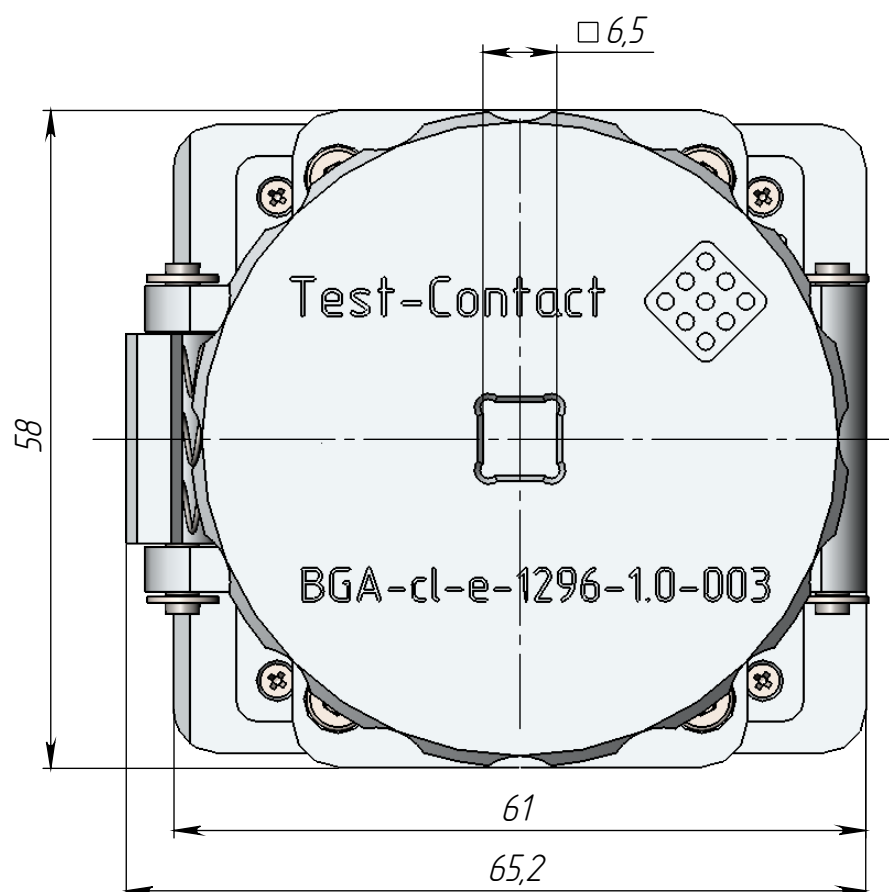


- × Количество электронных компонентов, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов компонента, шт. – 1296
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI UL TEM 1000, алюминий
- × Диапазон рабочих температур, °C – -45...+120
- × Рабочая частота, ГГц – до 10
- × Шаг между проводниками эластомера, мм – 0,075
- × Толщина эластомера, мм – 0,5

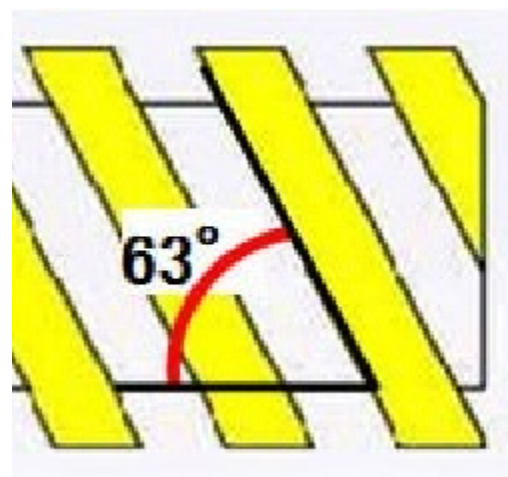

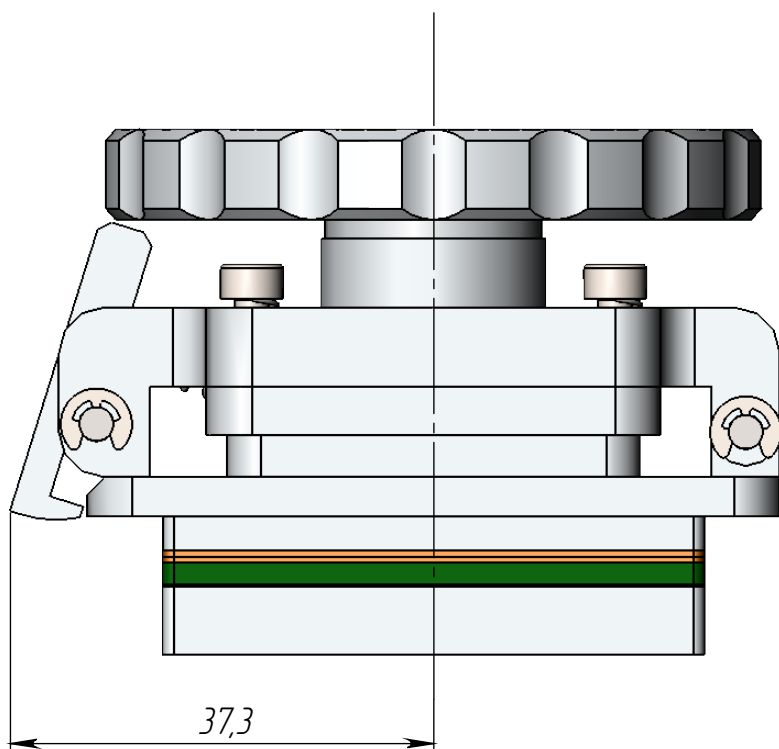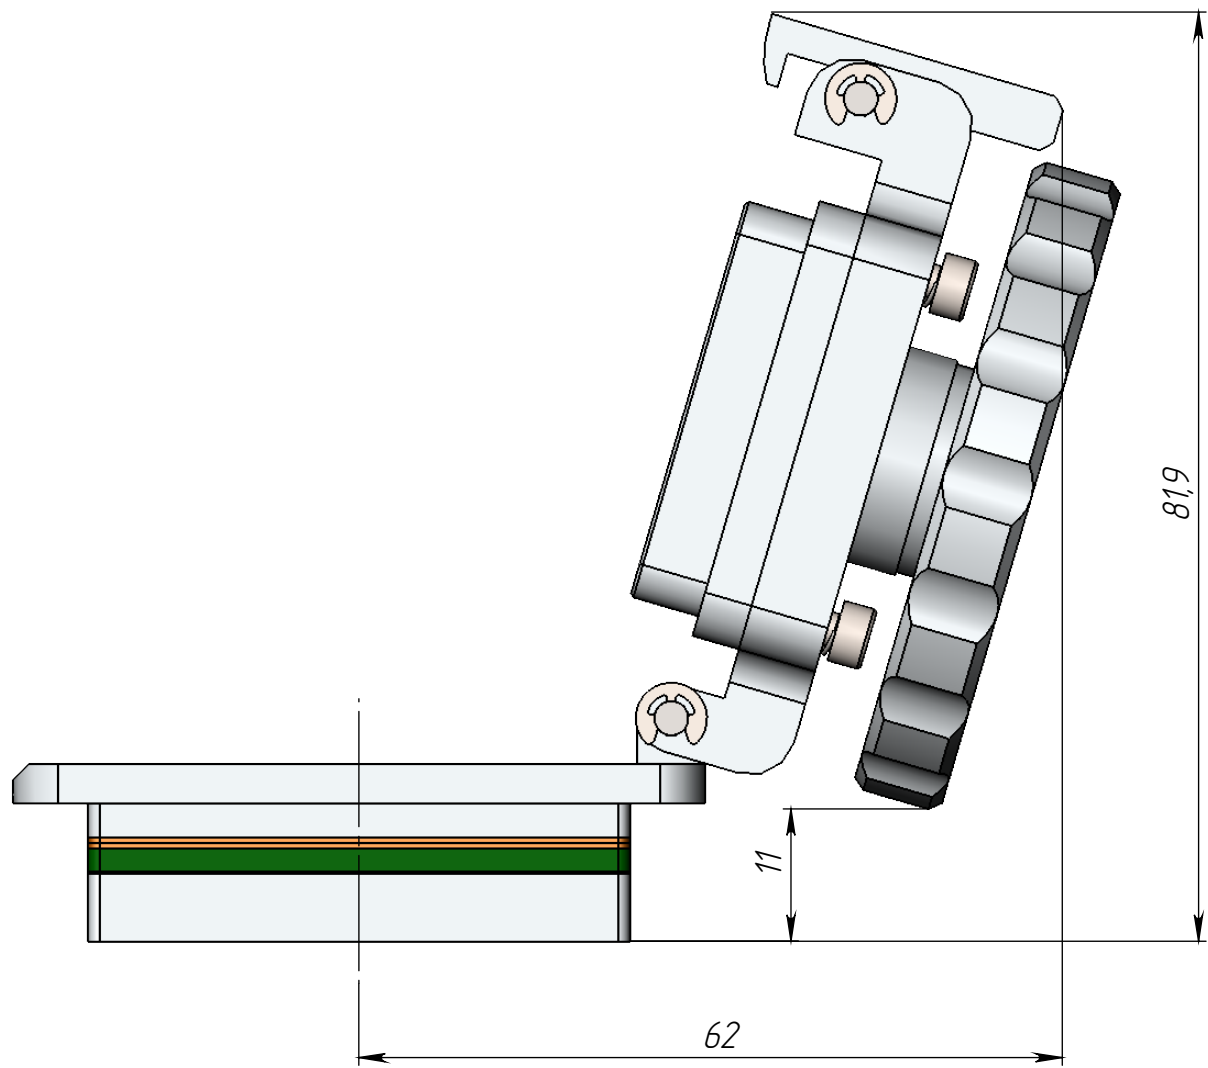


Посадочное место КУ

Вид на устройство сверху

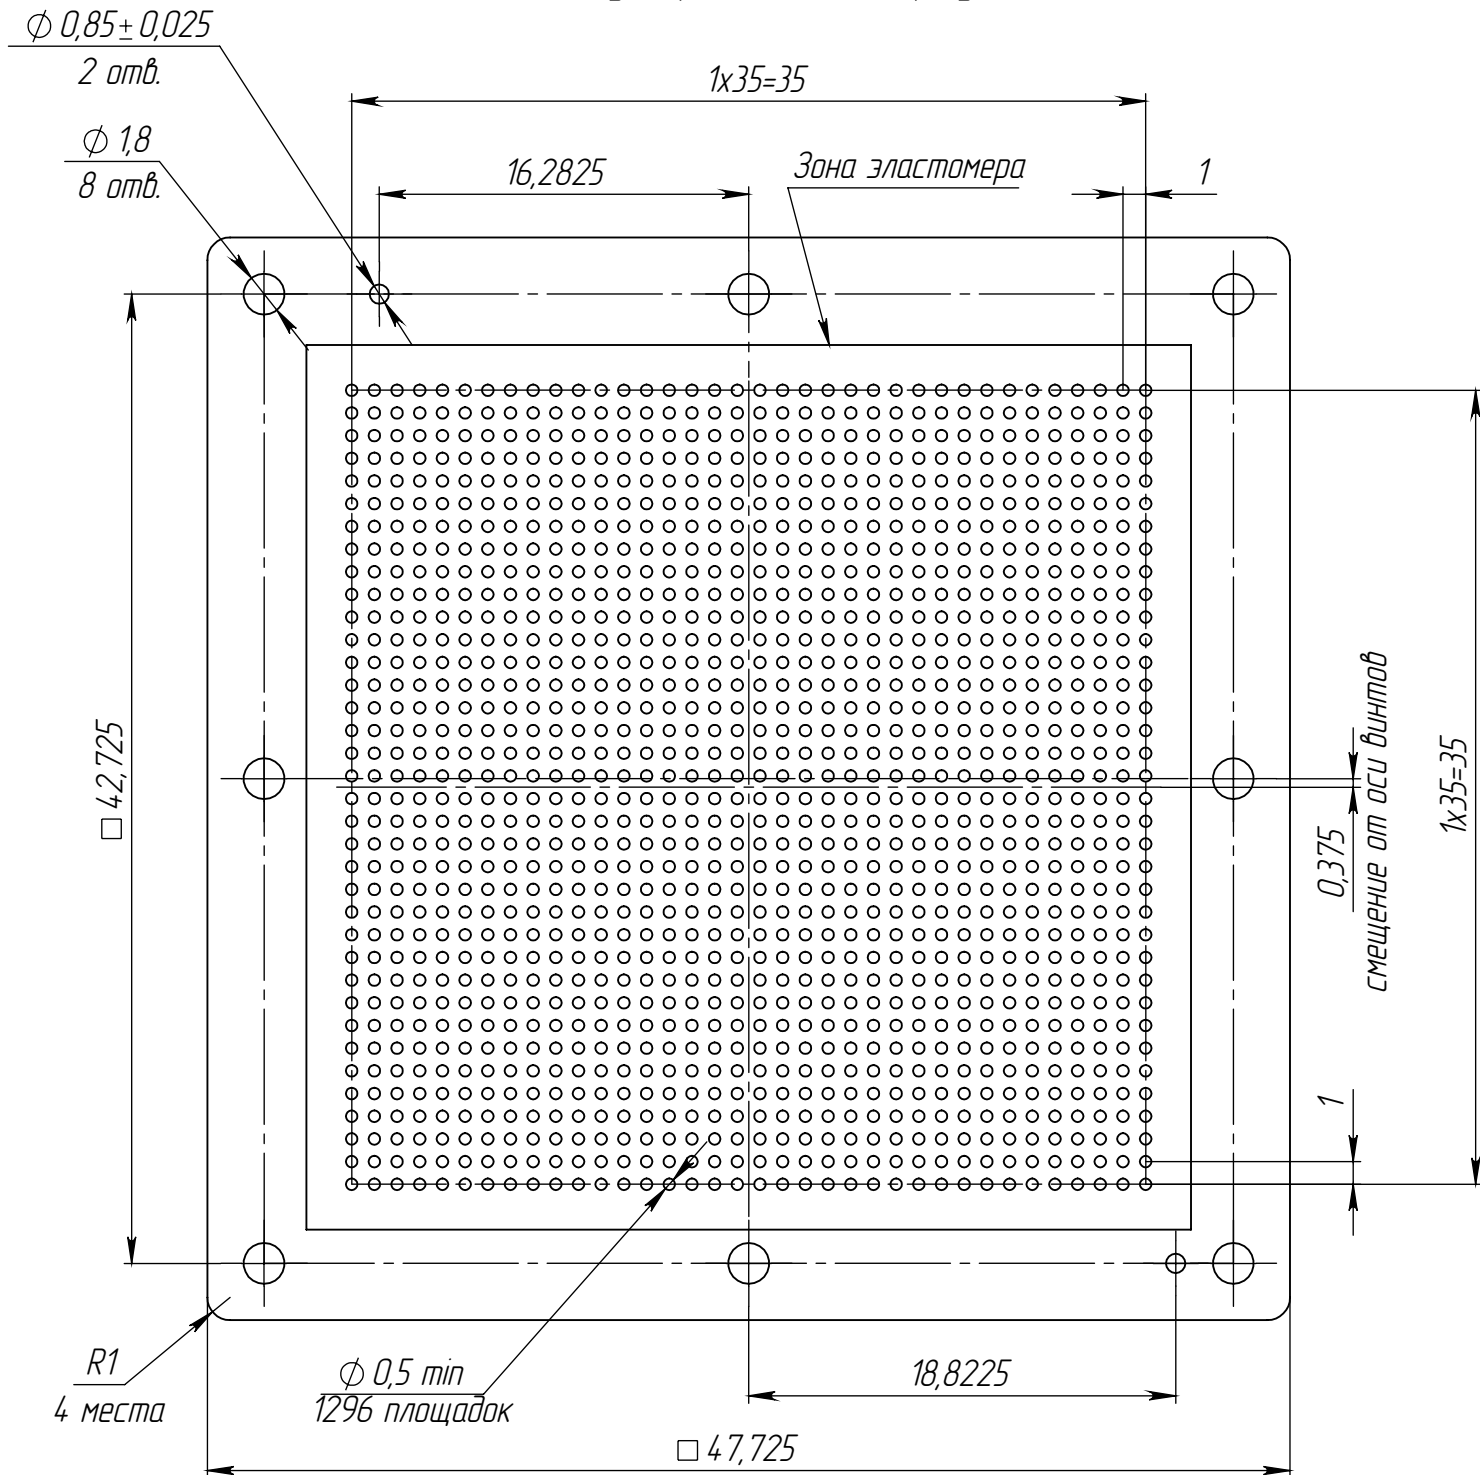



1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

Место установки изделия

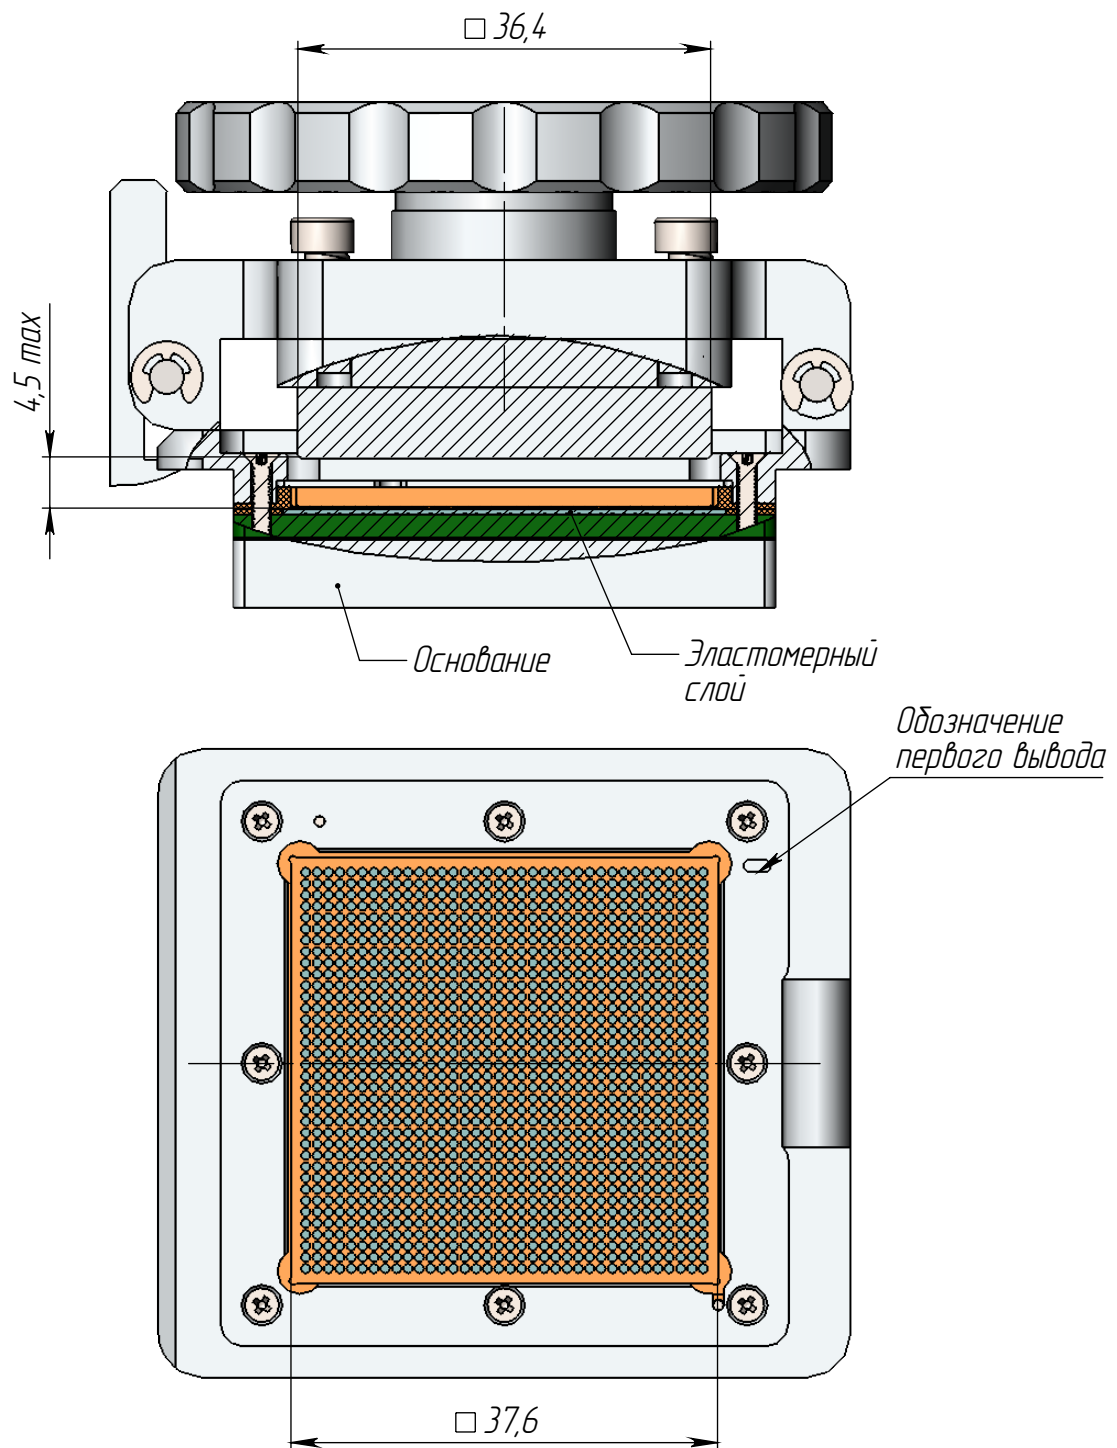


1. *—Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

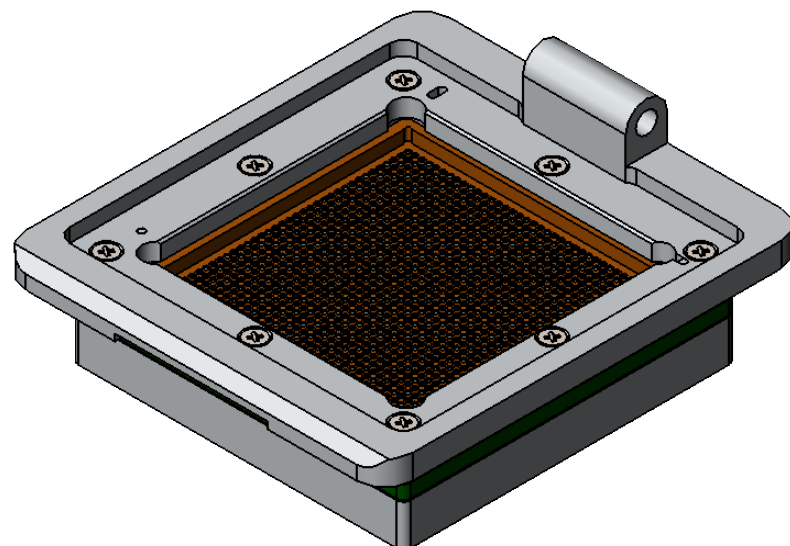

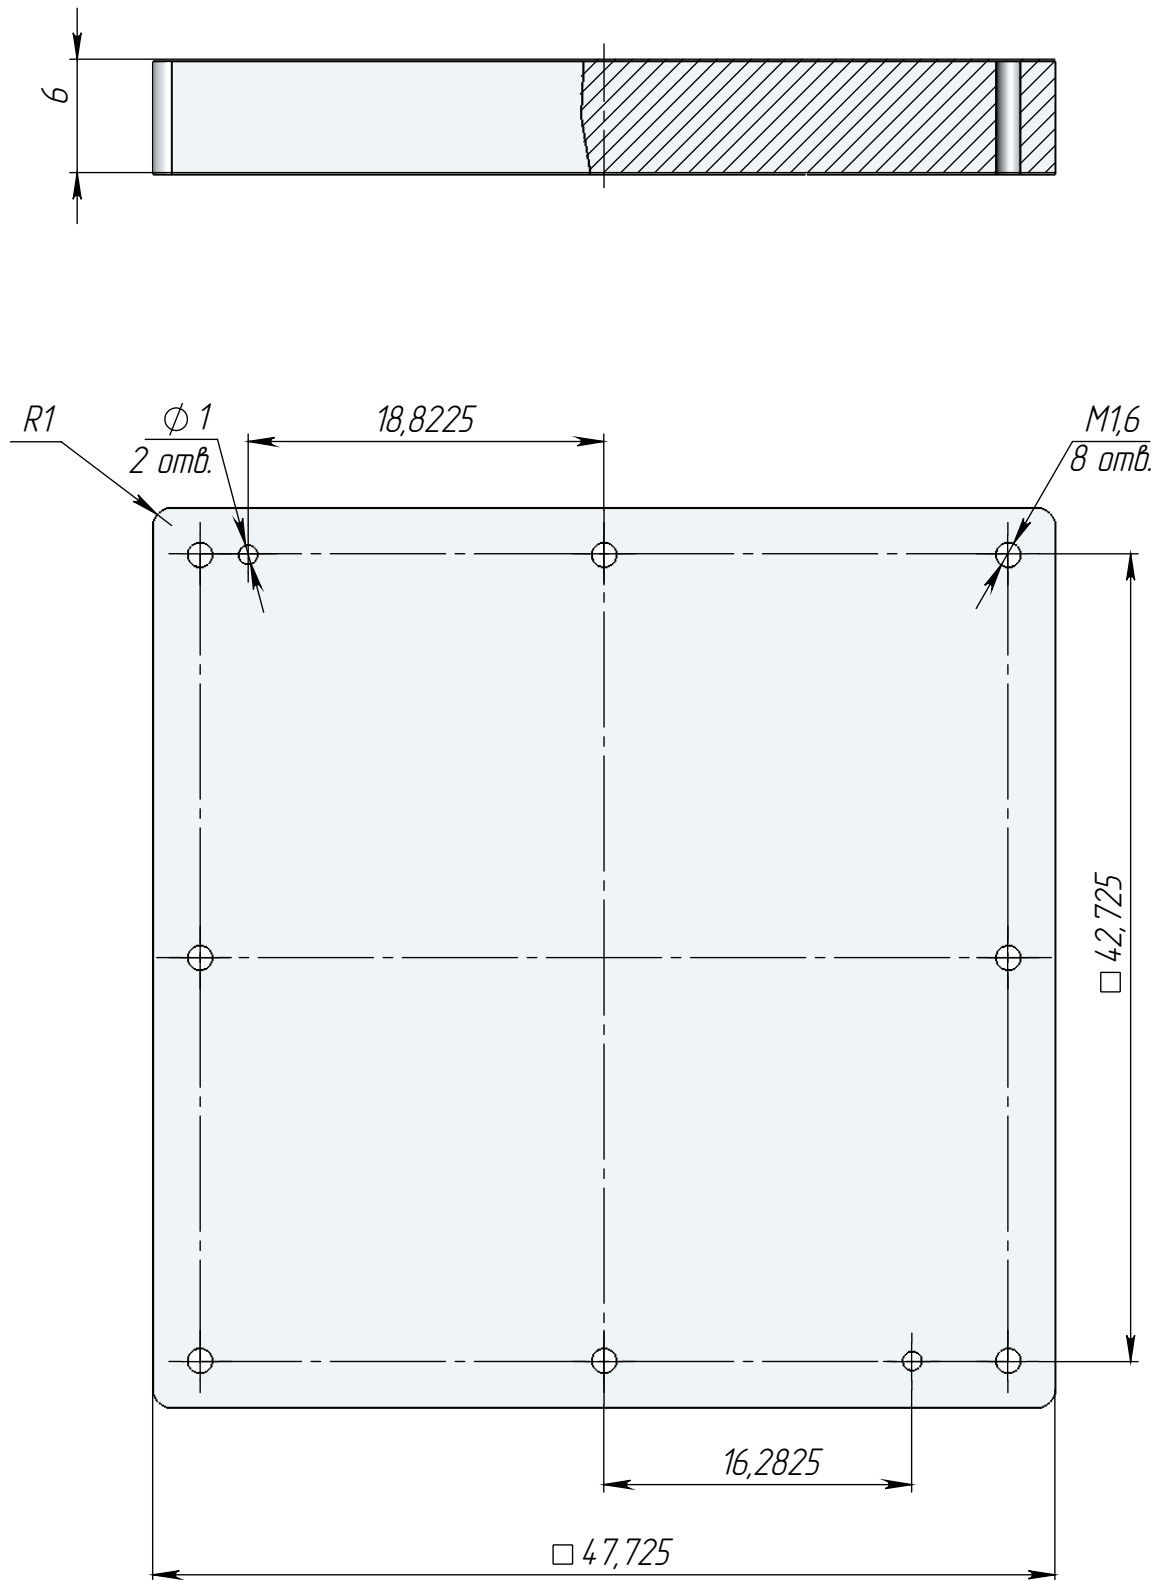

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-фН.

Внешний вид и габариты корпуса изделия (предоставляется заказчиком)

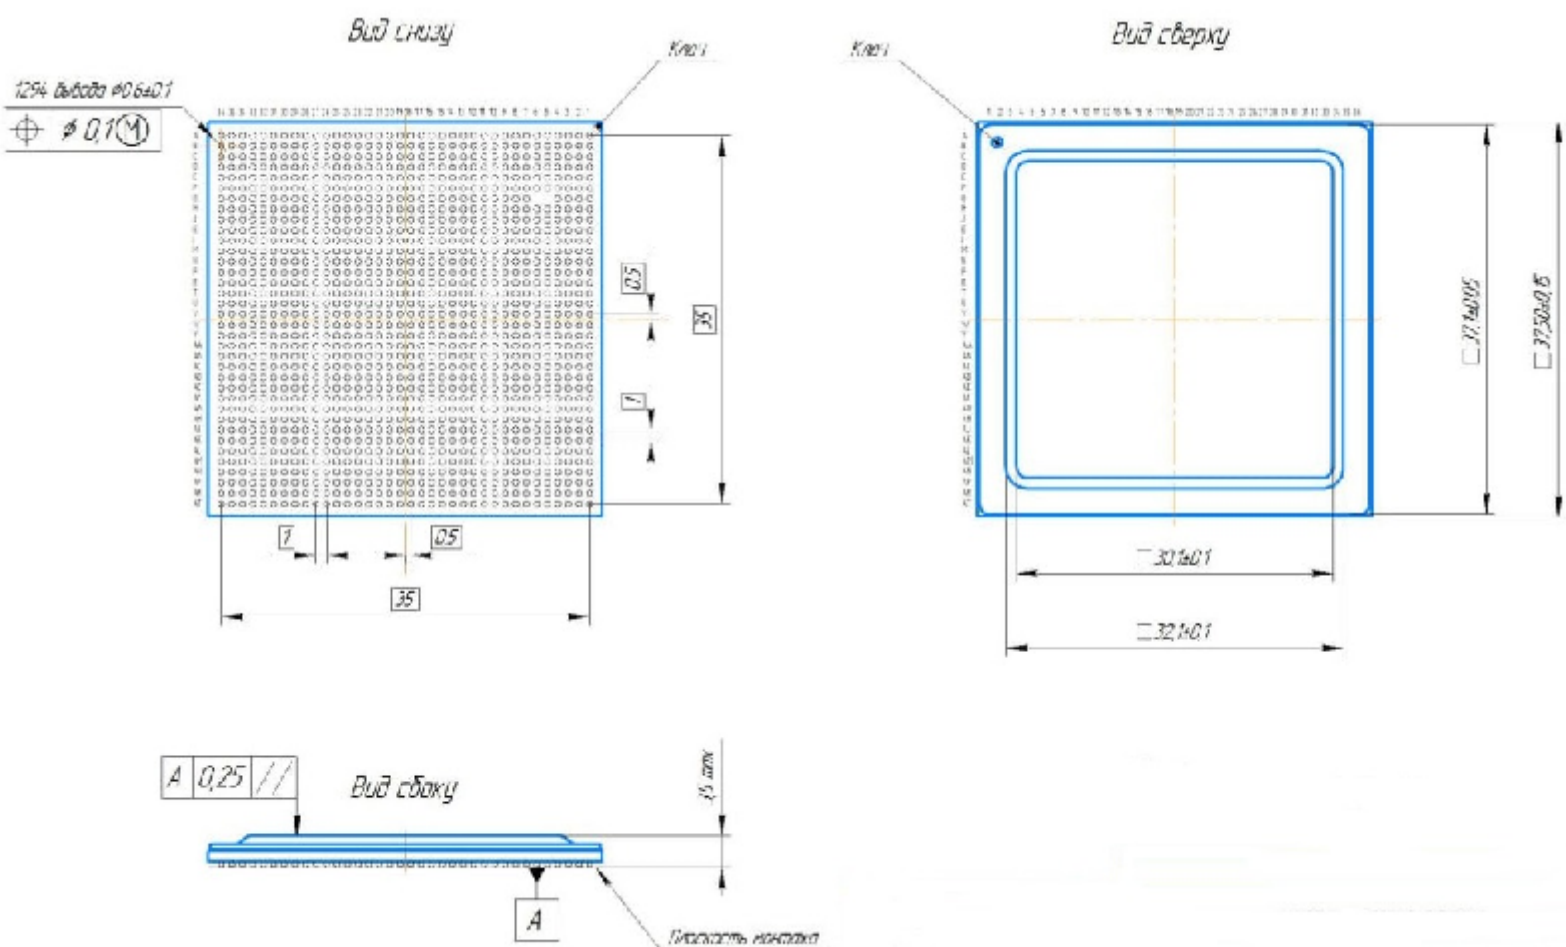

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия