


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*


____/____2022г.

____/____2022г


*Паспорт контактирующего устройства
BGA-cl-p-36-0.8-001*

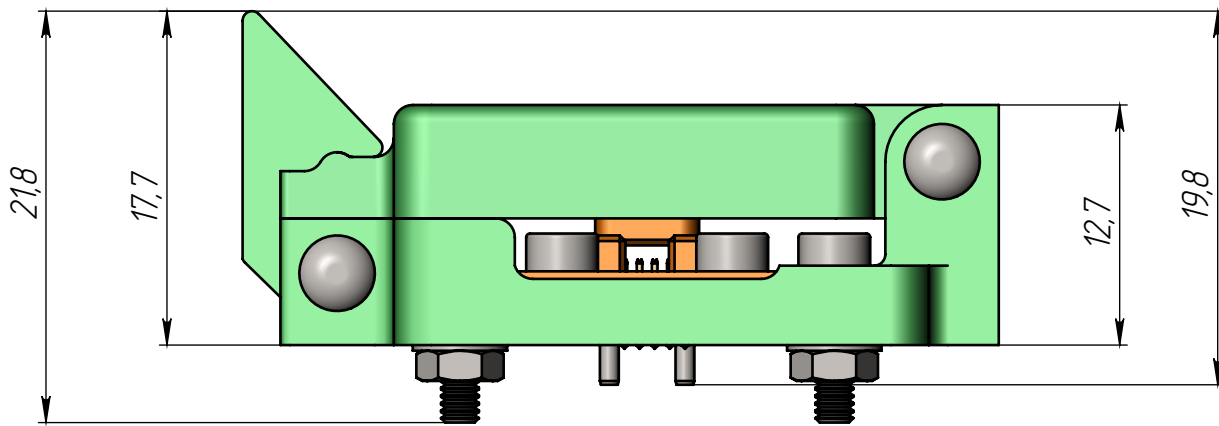


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.

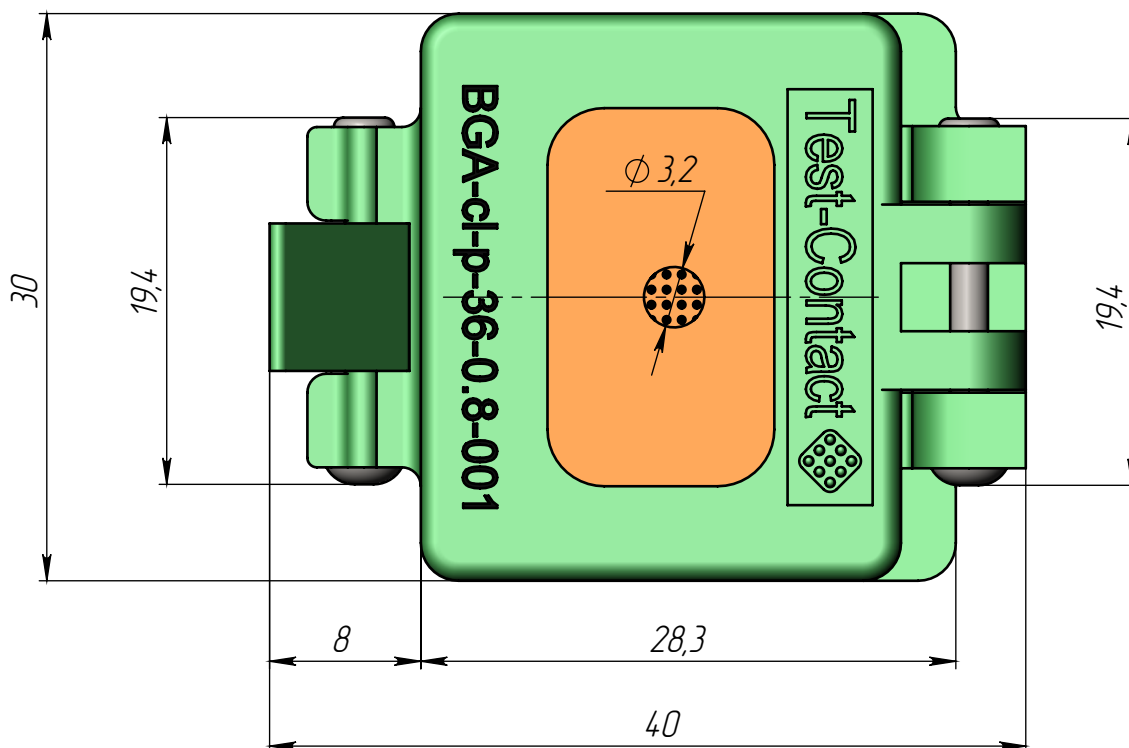


- × Количество изделий, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 36
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1
- × Гарантия – 12 месяцев
- × Ресурс – 10000 контактирований

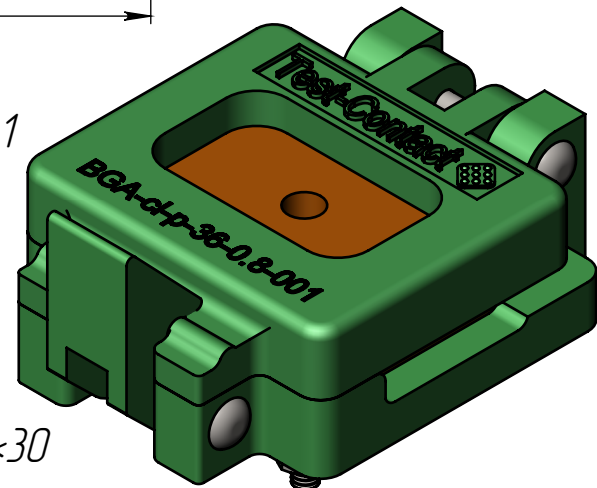


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.

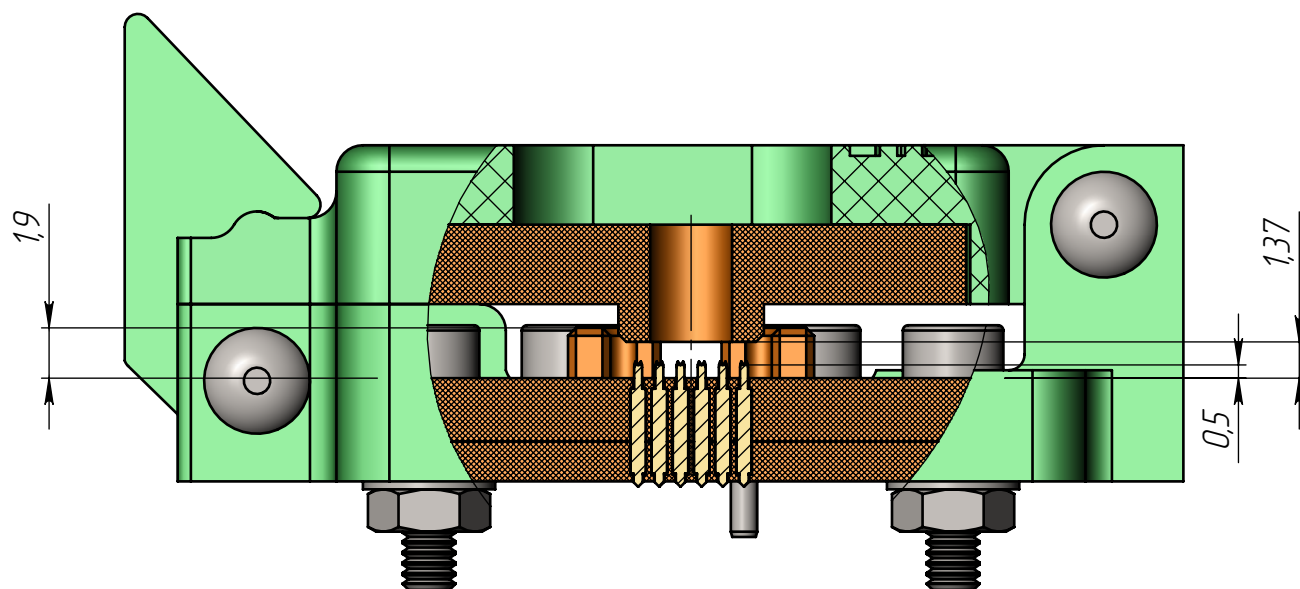

Обозначение
первого вывода

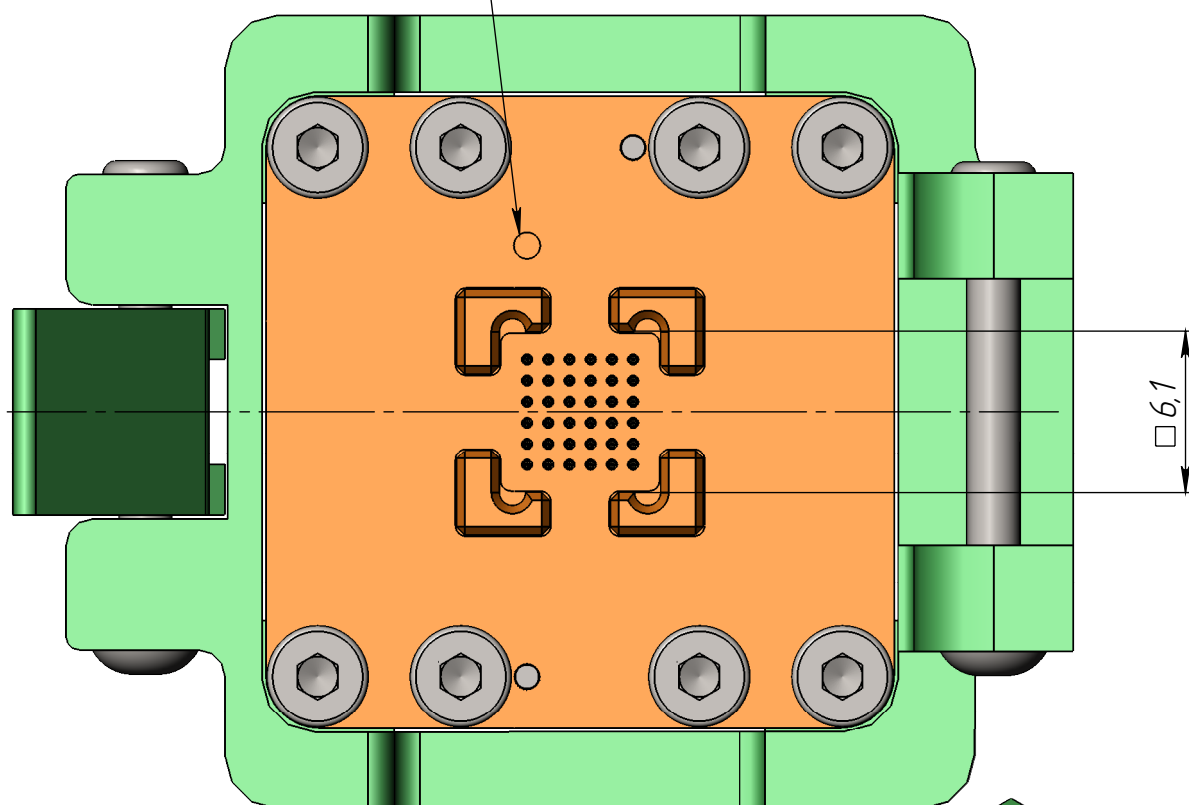


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

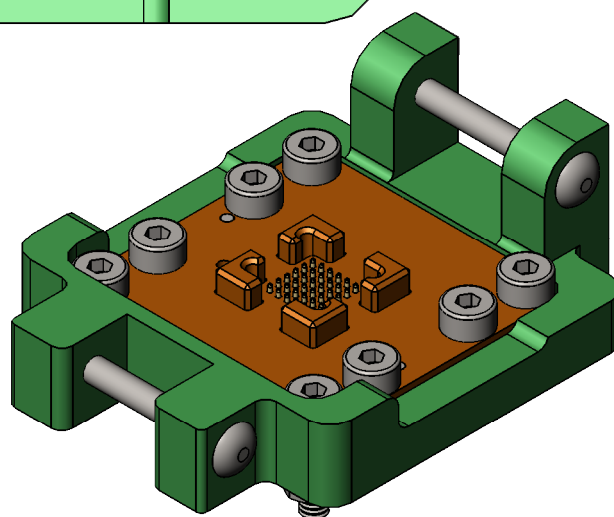


Внешний вид и габариты изделия (предоставляется заказчиком)


A	INITIAL REV
---	-------------

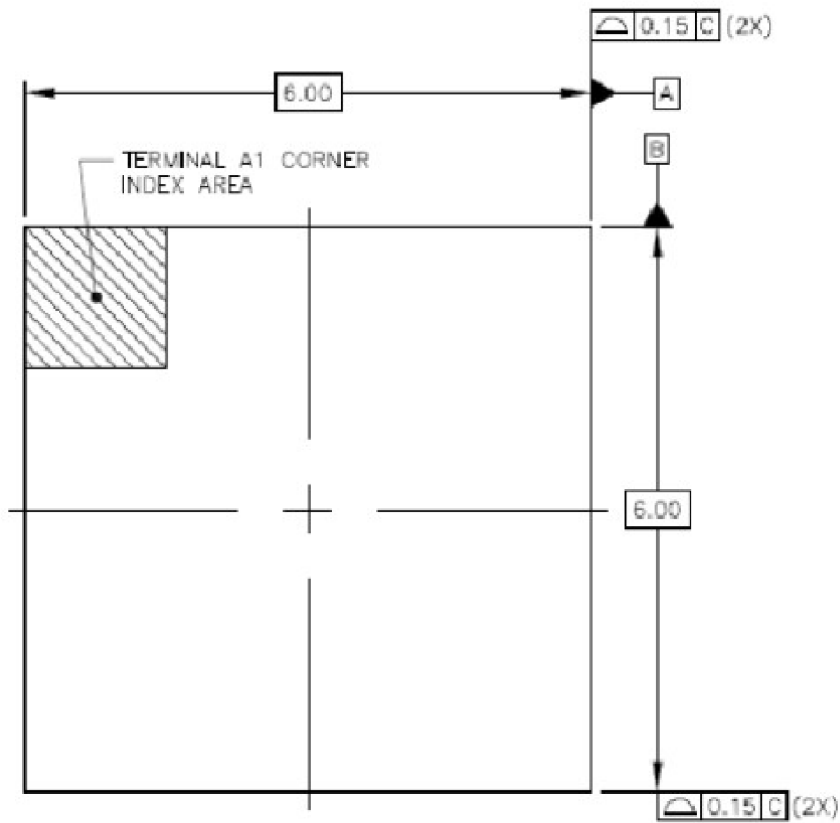

TOP VIEW

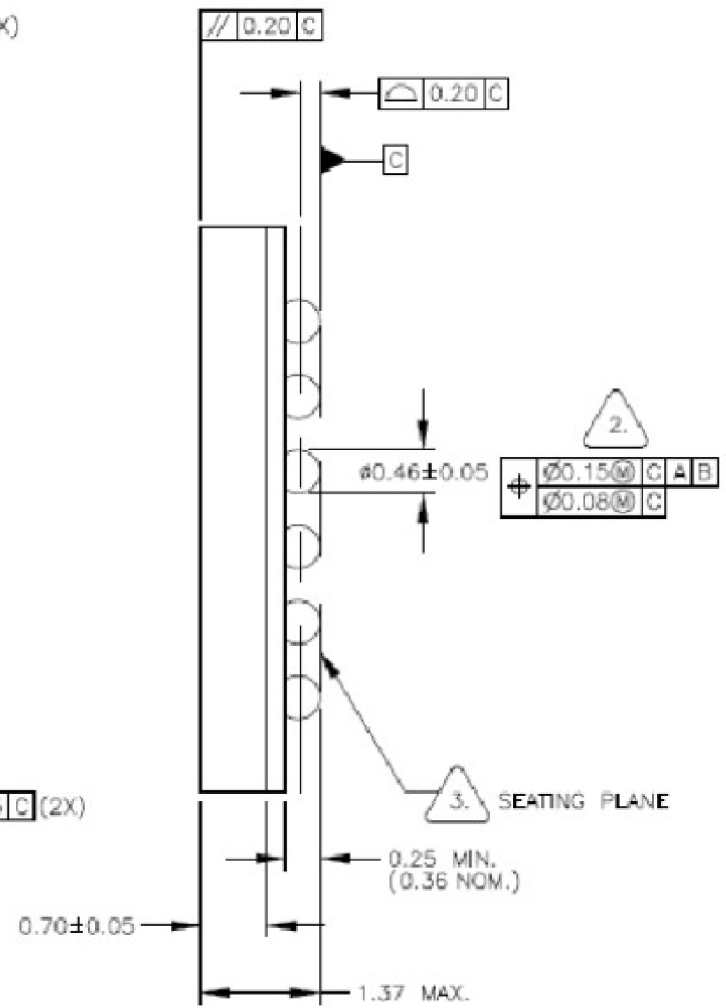

SIDE VIEW

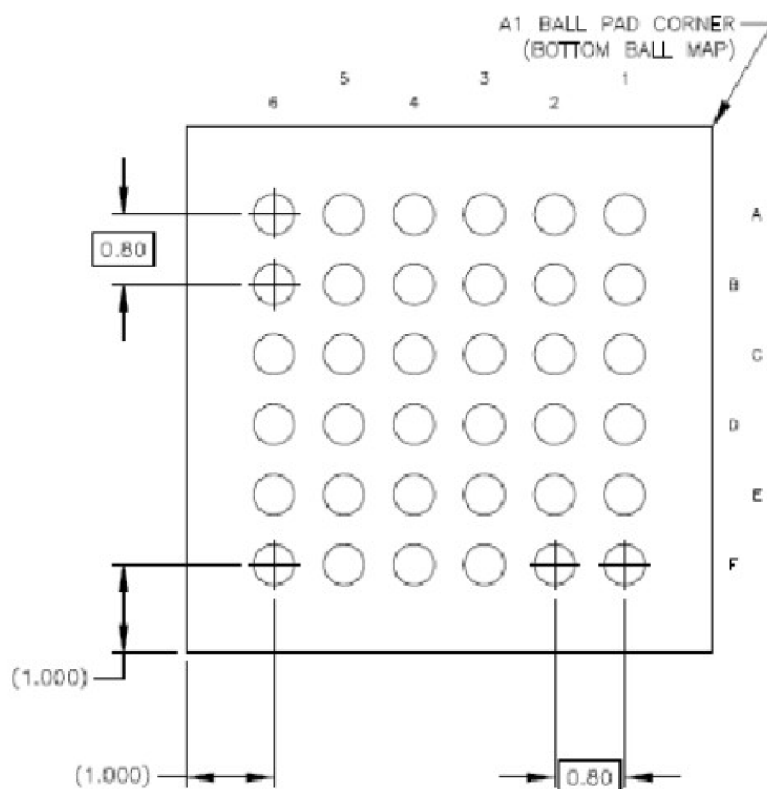BOTTOM VIEW
36 SOLDER BALLS

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным чистящим средством (Scotch 1625 или аналог);
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации (разборка КУ не требуется):

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным чистящим средством (Scotch 1625 или аналог)

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным чистящим средством (Scotch 1625 или аналог)
- промывать КУ в ультразвуковой ванне
- марка промывочной жидкости – Gamolin SOLINS-US или аналог

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия