


Согласовано

*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*



____/____2022г.

____/____2022г.


*Паспорт контактирующего устройства
FP-cl-p-72-0.635-001*


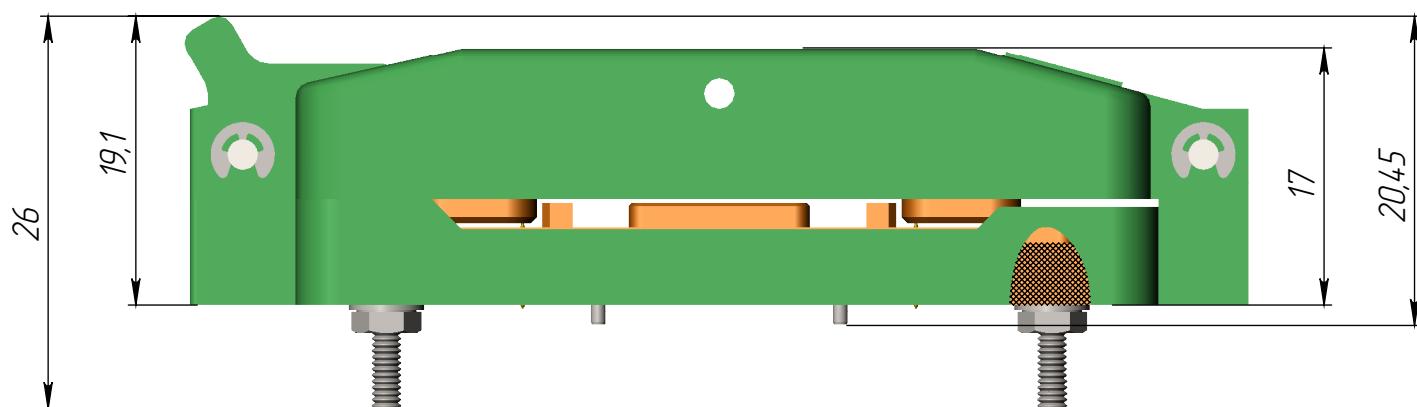


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ϕ 1 мм. Количество штифтов – 2 шт.

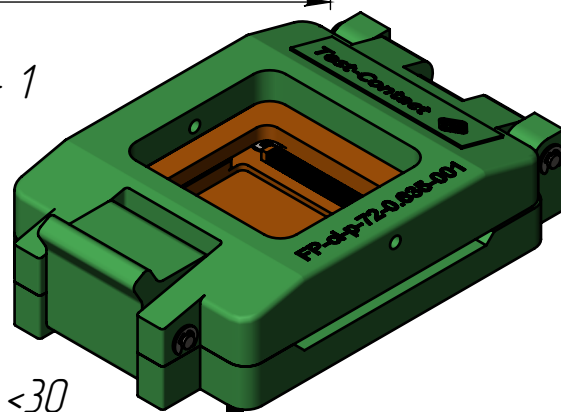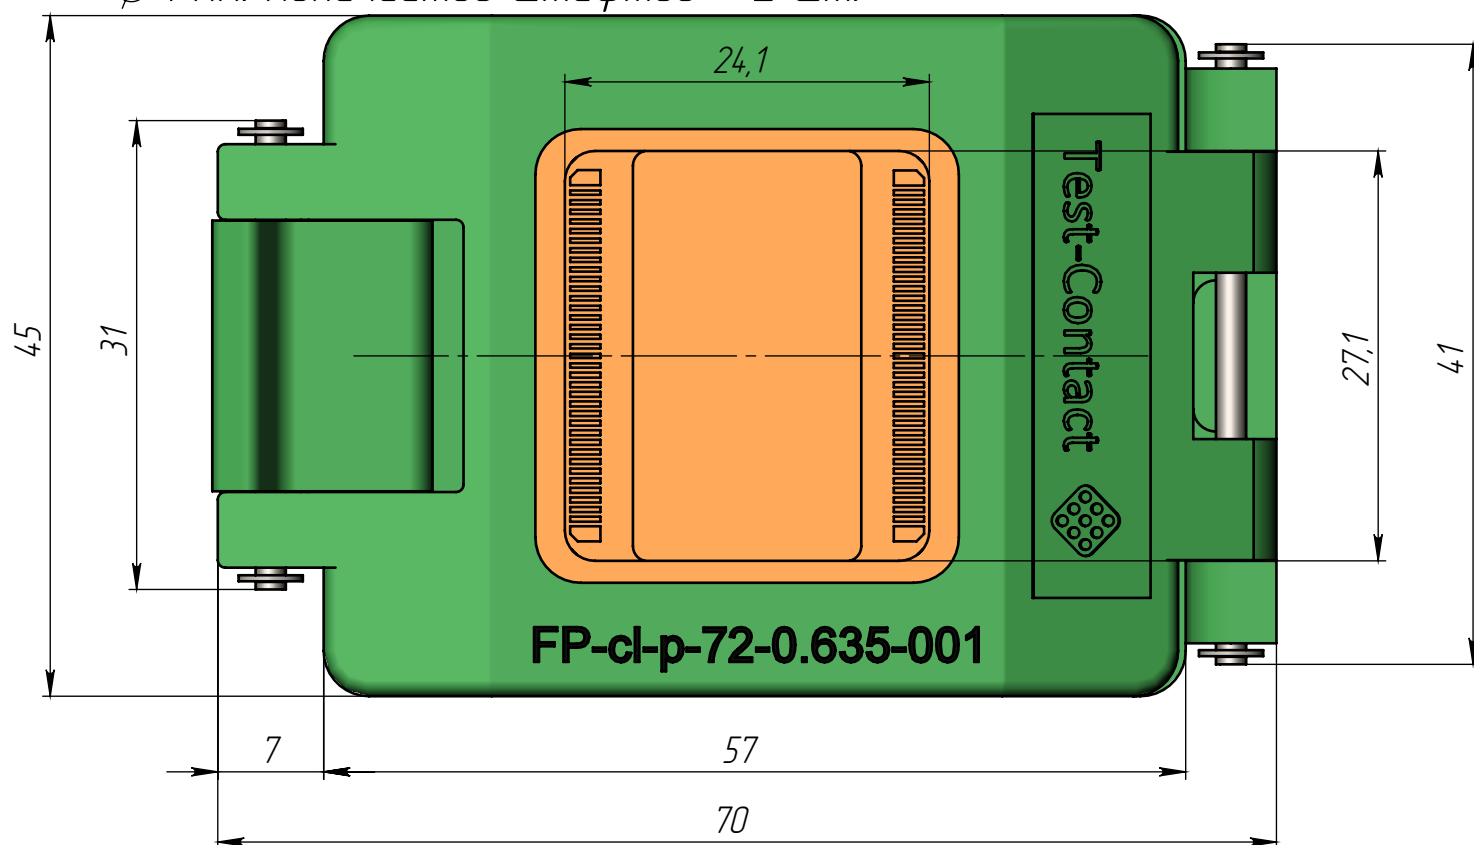


- × Количество изделий, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 72
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000
- × Материал коннекторов – ВeCu
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (КУ), А – 1,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное число контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@-3 дБ – >1

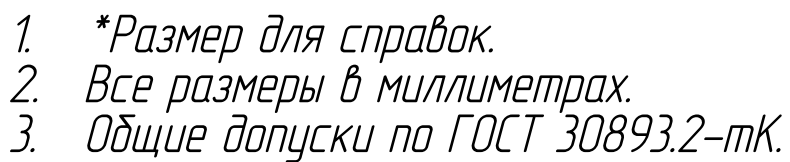


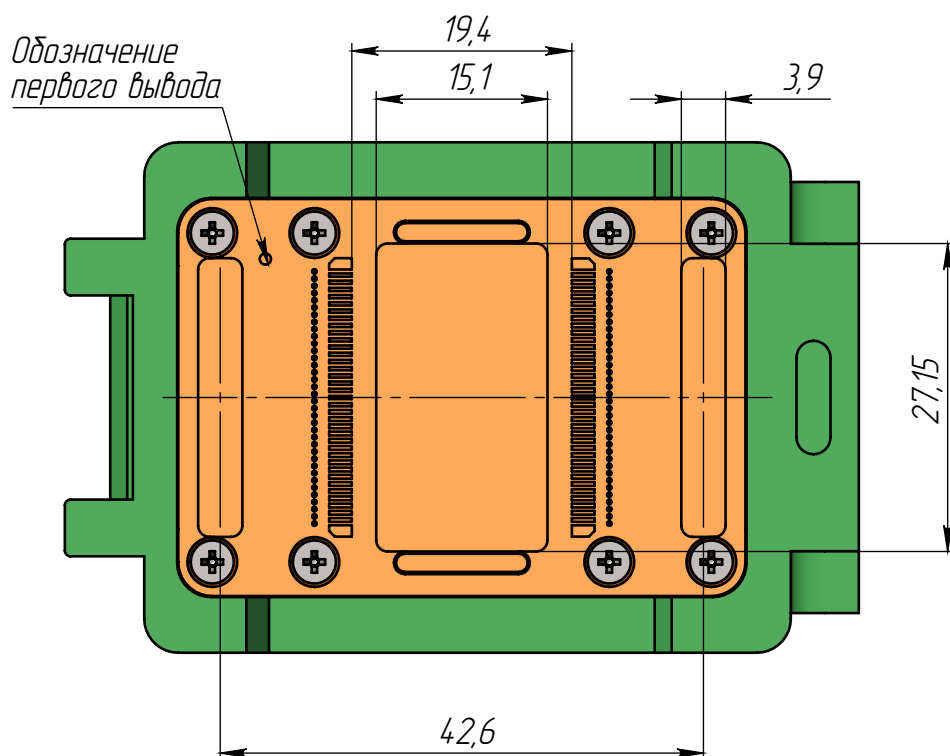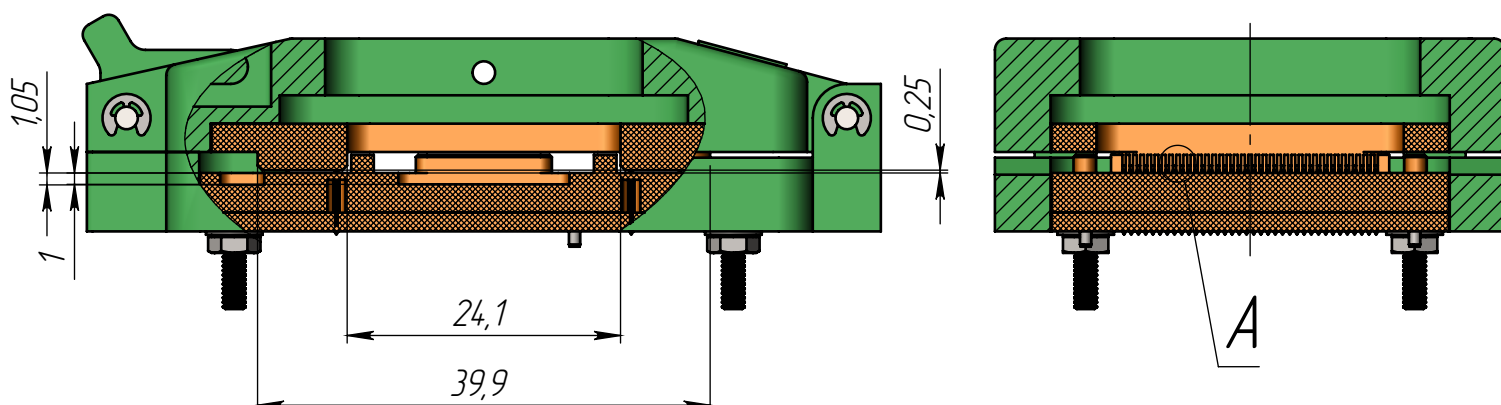


A (10 : 1)

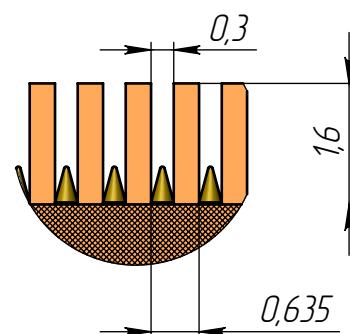

1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

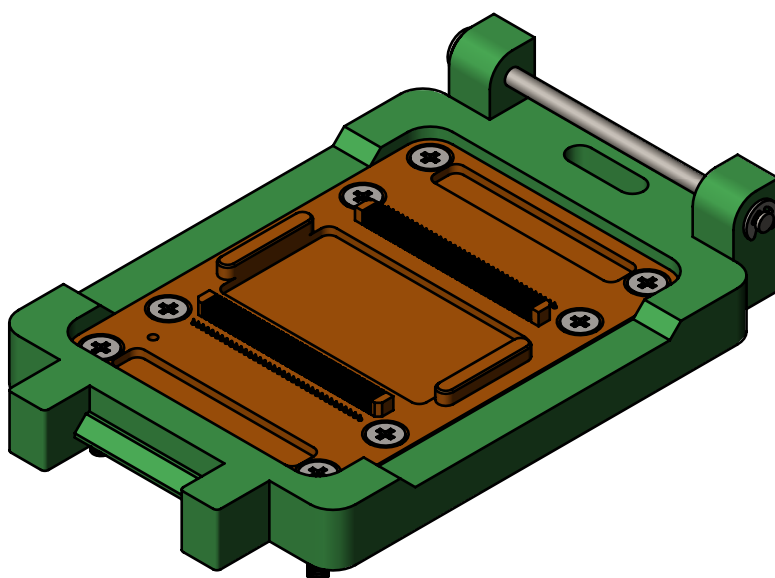

Внешний вид и габариты изделия (предоставляется заказчиком)

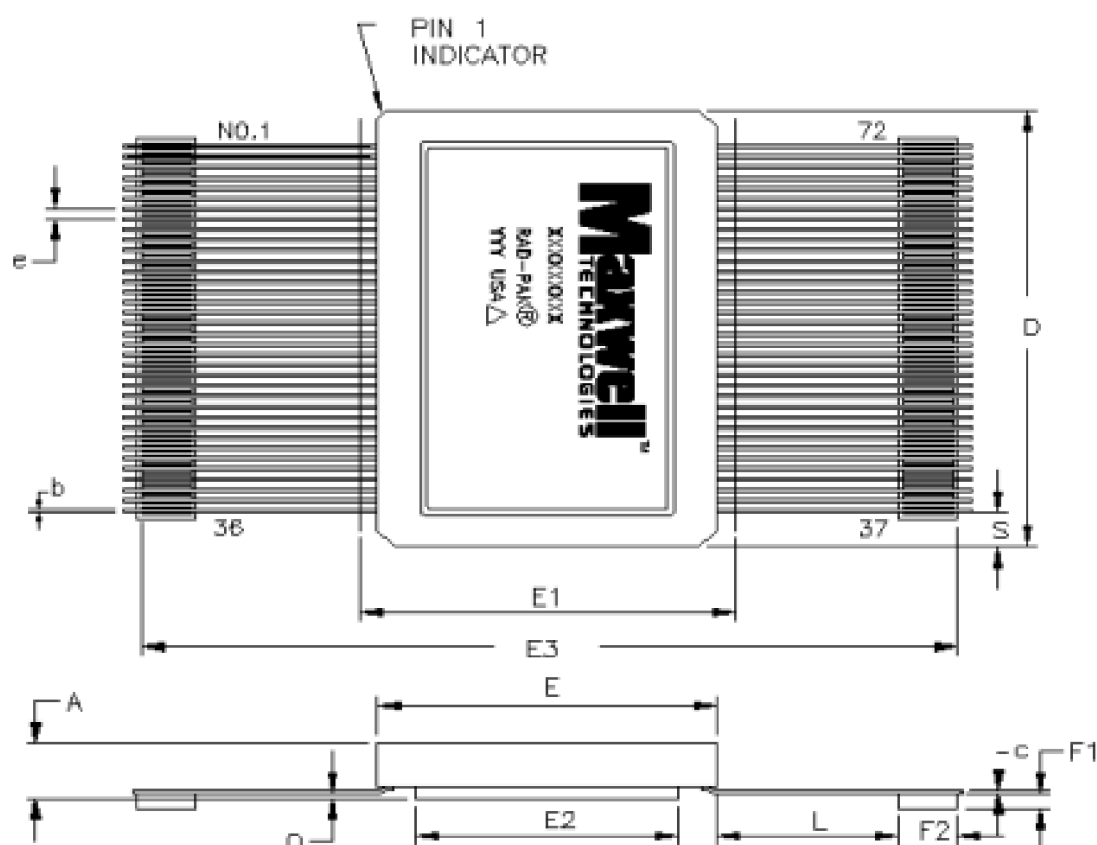

72-PIN RAK-PAK® FLAT PACKAGE

SYMBOL	DIMENSION		
	MIN	NOM	MAX
A	.136	.150	.164
b	.006	.008	.010
c	.006	.008	.010
D	1.035	1.050	1.065
E	.735	.748	.761
E1	--	--	1.085
E2	.574	.580	.586
E3	1.790	1.808	1.813
e	.025		
F1	.030	.035	.040
F2	.125	.130	.135
L	.400		
Q	.017	.022	.027
S	.005	.096	--

Note: All dimensions in inches.

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;
- производить установку КУ после просушки ПП.

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.

Условные обозначения:

КУ – контактирующее устройство

ПП – печатная плата

ЭТТ – электротермотренировка

ВК – входной контроль

НУ – нормальные условия