

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2016г.


____/____2016г.

*Паспорт контактирующего устройства
FP-fl-h-11-2.5-001*


Внешний вид и габаритные размеры КУ
FP-tl-h-11-2.5-001

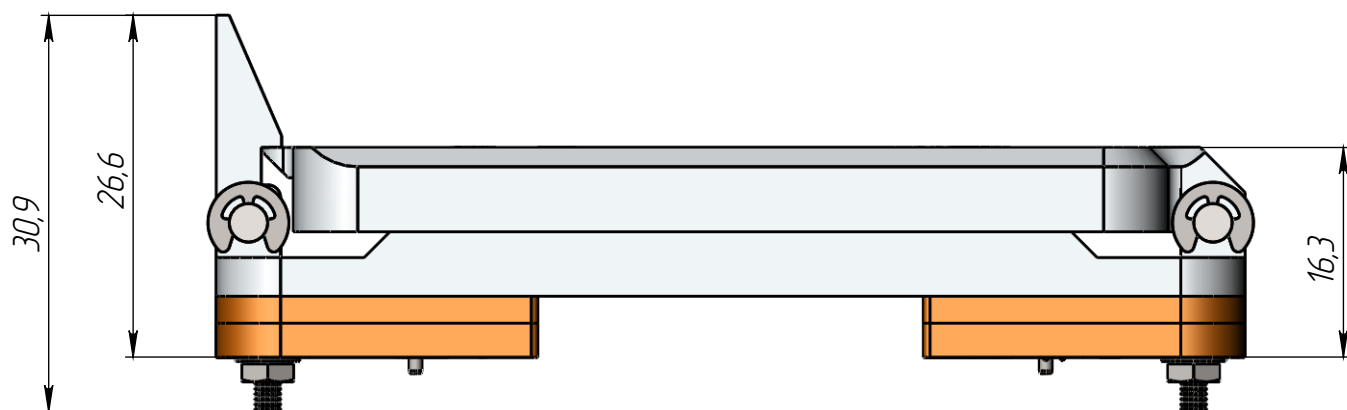


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами M2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами $\phi 1$ мм. Количество штифтов – 2 шт.

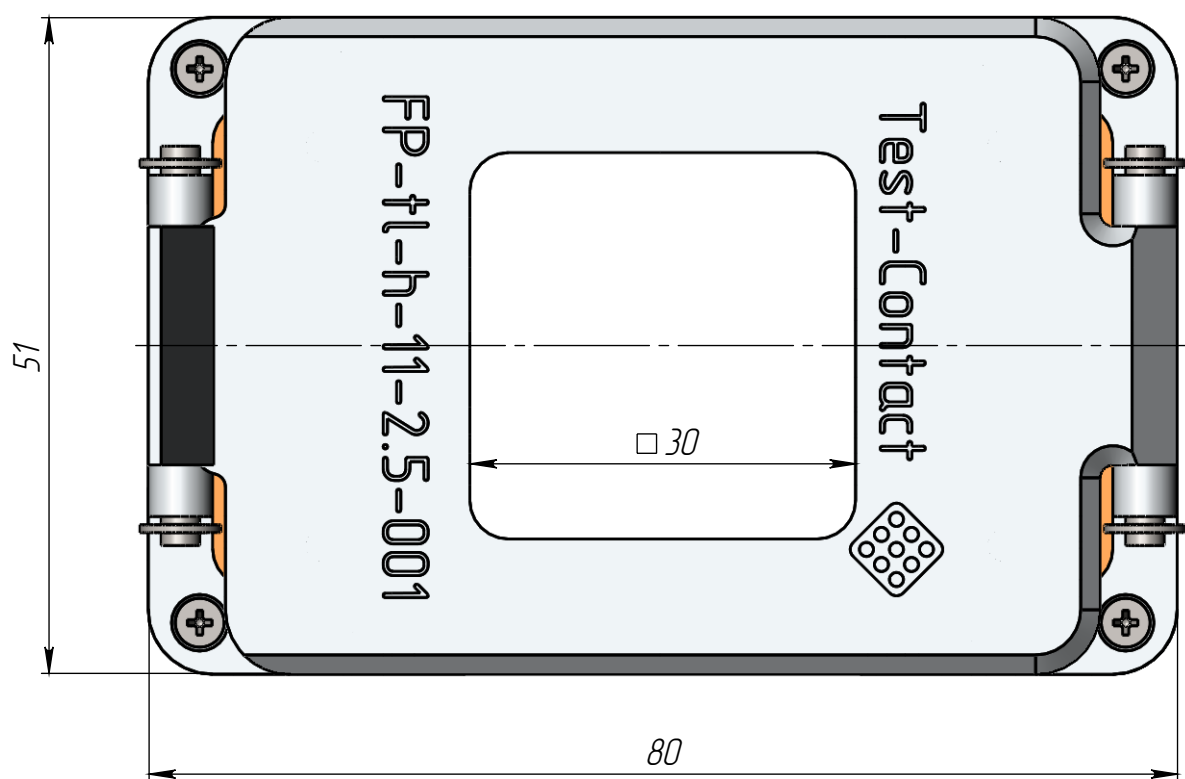

- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 15
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000, алюминий
- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –55...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 4,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1


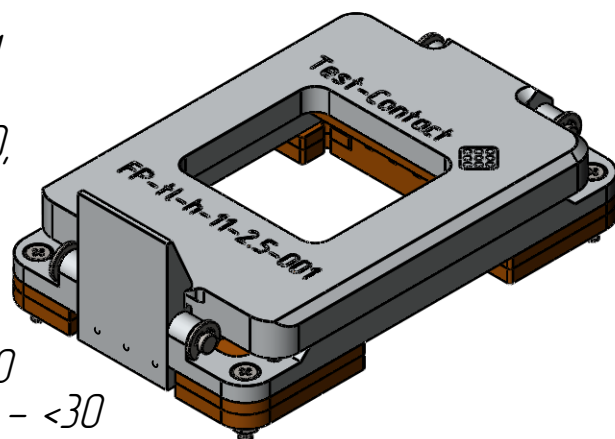


Вид на устройство сверху

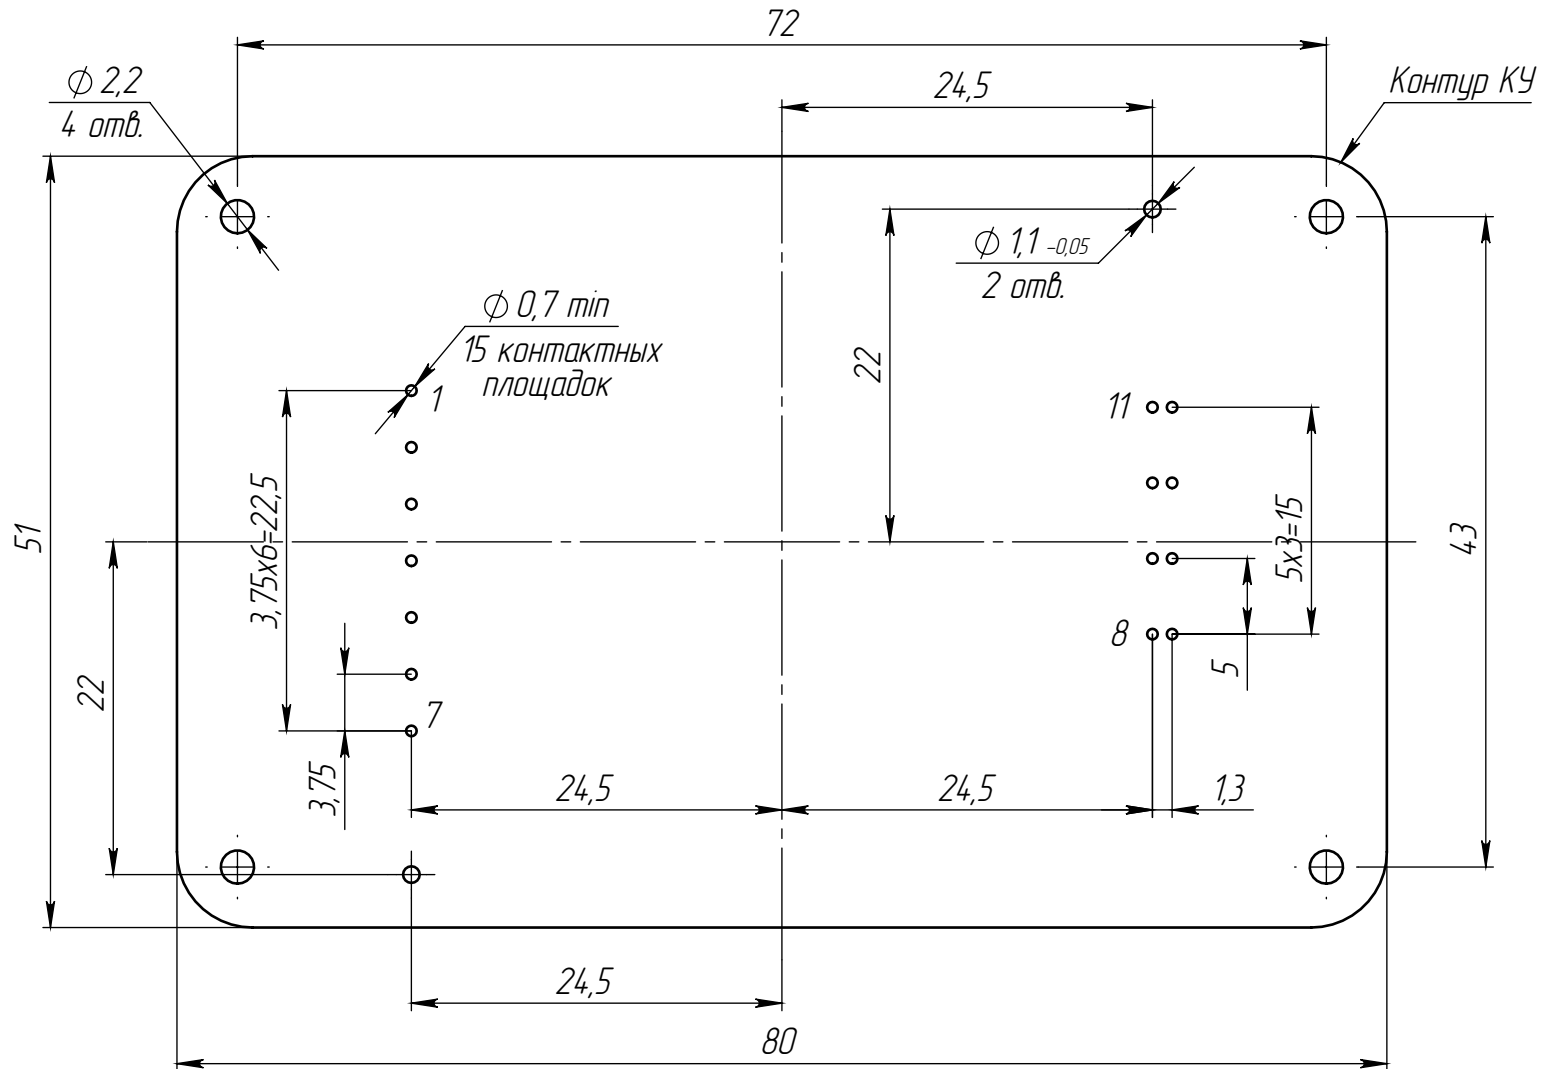


1. *Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тК.


Место установки ЭРИ

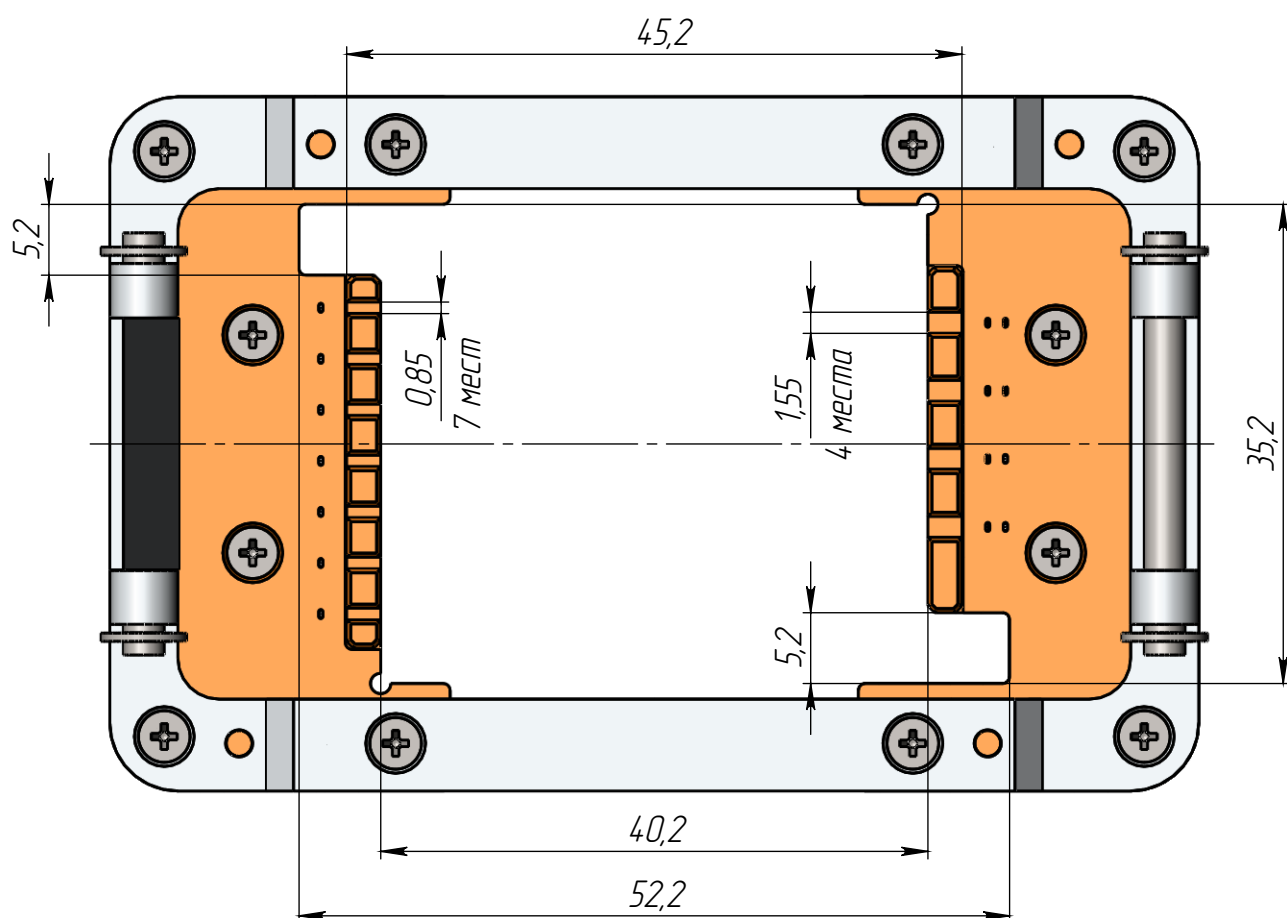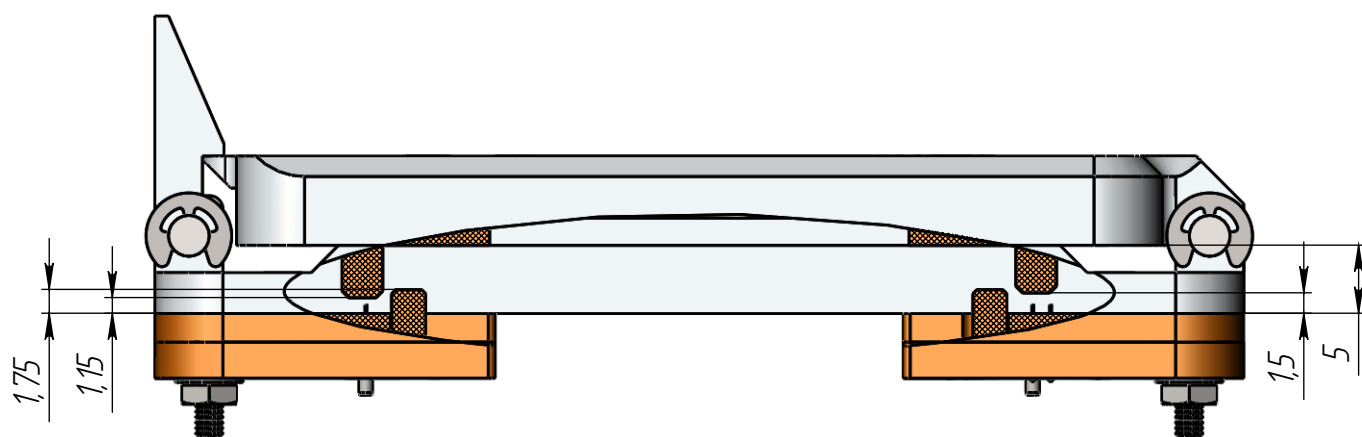


1. *-Размер для справок.
2. Все размеры в миллиметрах.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.

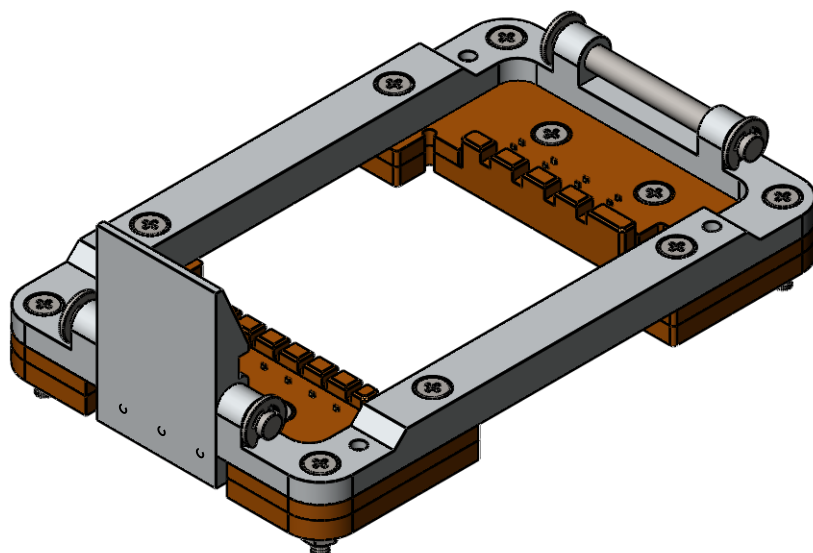

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

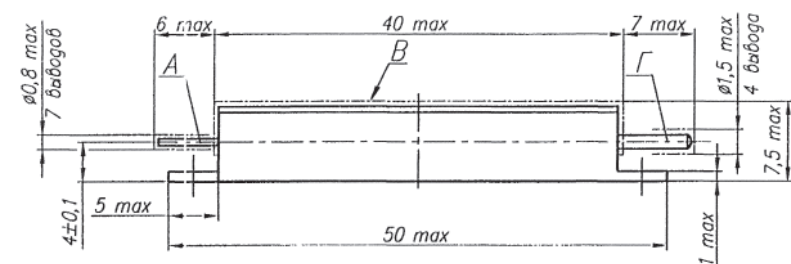

Покрытие поверхностей	
В	Д
Лак УР-231.В2 ТУ 6-21-14-90	Гор. ПОС 61

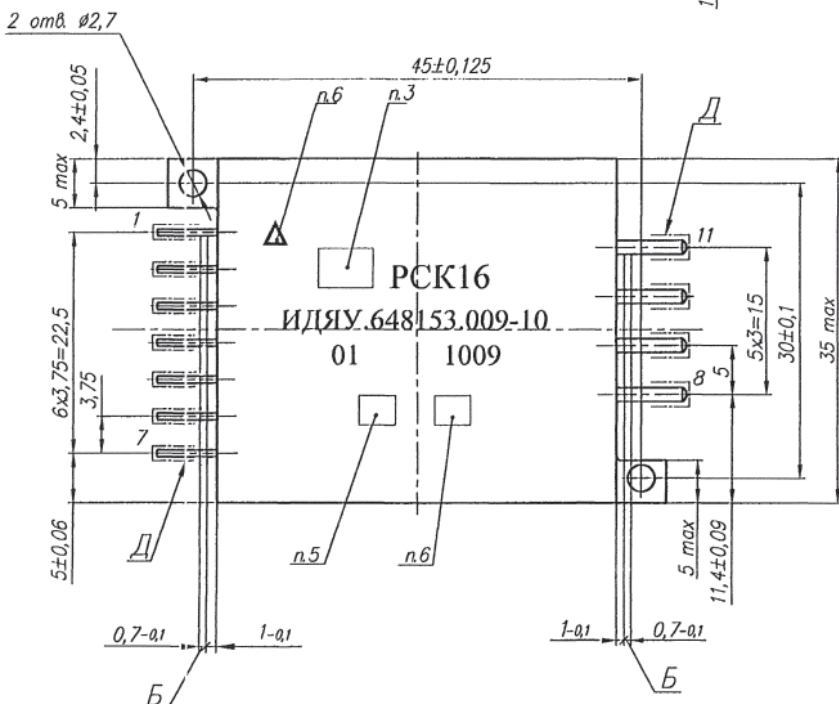

1. Диаметр выводов А без покрытия — не более 0,75 мм, выводов Г — не более 1,4 мм.
2. Предельные отклонения размеров между осями двух любых выводов $\pm 0,1$ мм. Размеры контролируются в зоне Б.
3. Товарный знак предприятия-изготовителя.
4. Клеймо ОТК.
5. Клеймо представителя заказчика.
6. Знак чувствительности к статическому электричеству — маркировка первого вывода.
7. Номер партии, дата изготовления, нумерация выводов показаны условно.

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.