

Согласовано


*Утверждаю
Директор
ООО "Тест-Контакт"
Сурков М.А.*

____/____2019г.


____/____2019г.

*Паспорт контактирующего устройства
FP-tl-h-13K-1.27-001*

Внешний вид и габаритные размеры КУ
FP-tl-h-13K-127-001

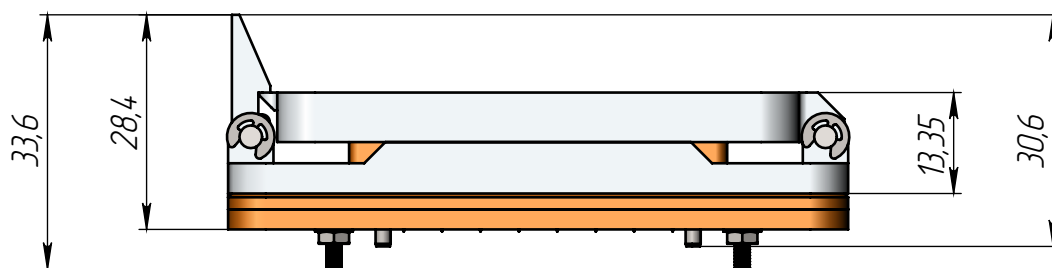


- × Фиксация КУ на посадочном месте печатной платы осуществляется болтами М2 (без пайки). Число мест крепления – 4.
- × Базирование КУ относительно платы осуществляется штифтами ϕ 2 мм. Количество штифтов – 2 шт.

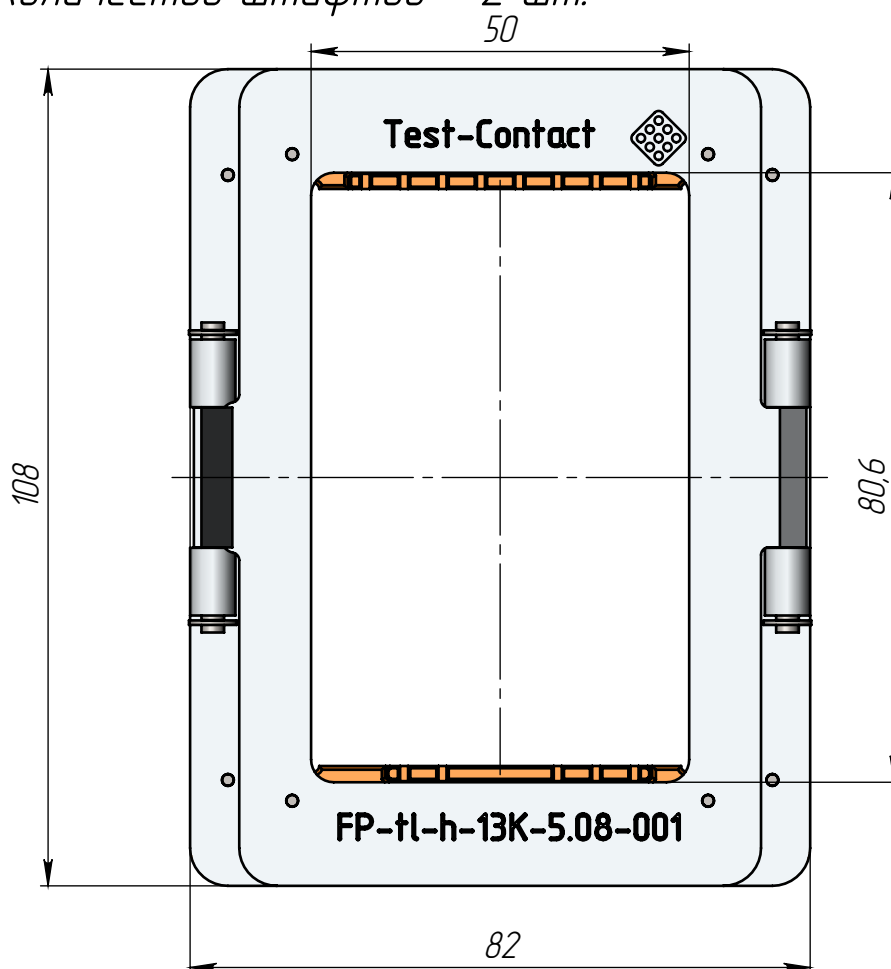

- × Количество ЭРИ, устанавливаемых в КУ, шт. – 1
- × Количество выводов КУ, шт. – 26
- × Материал КУ (торговая марка) – PEI ULTEM 1000, алюминий

- × Материал коннекторов – ВеСи
- × Покрытие коннекторов – Au
- × Диапазон рабочих температур, °C –60...+150
- × Максимальный ток на один контакт (НУ), А – 4,0
- × Электрическое сопротивление коннектора, мОм – <30
- × Гарантированное кол-во контактирований – 10000
- × Ширина полосы, ГГц@– 3 дБ – >1



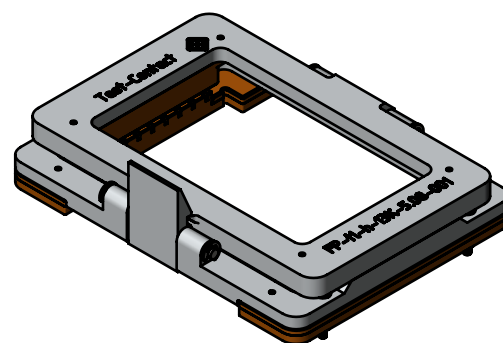




-
- A 3D exploded view of a square frame assembly. The assembly consists of a central orange plate with a grid of small holes, four grey corner brackets, and four grey L-shaped side rails. The corner brackets are positioned at the corners of the orange plate, and the side rails are positioned along the edges. The assembly is shown in an exploded state, with the side rails and corner brackets offset from the orange plate to show their relative positions and how they fit together. The side rails have slots for screws to secure them to the corner brackets.

Внешний вид и габариты ЭРИ (предоставляется заказчиком)

Mechanical Diagram

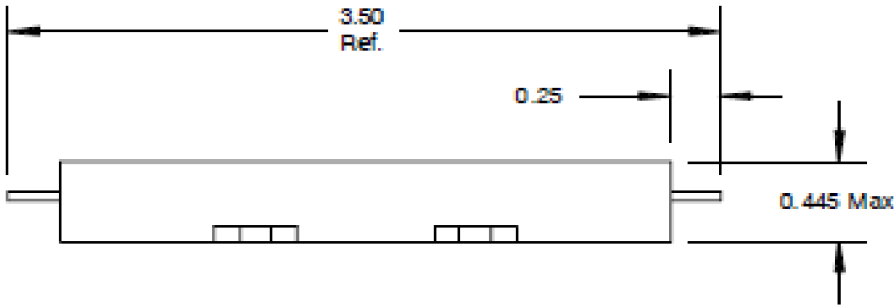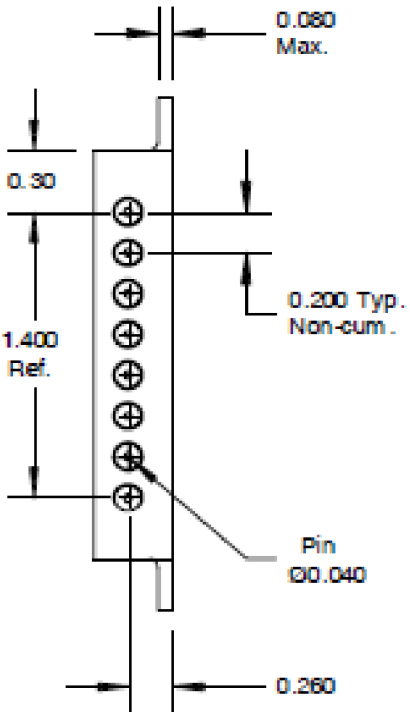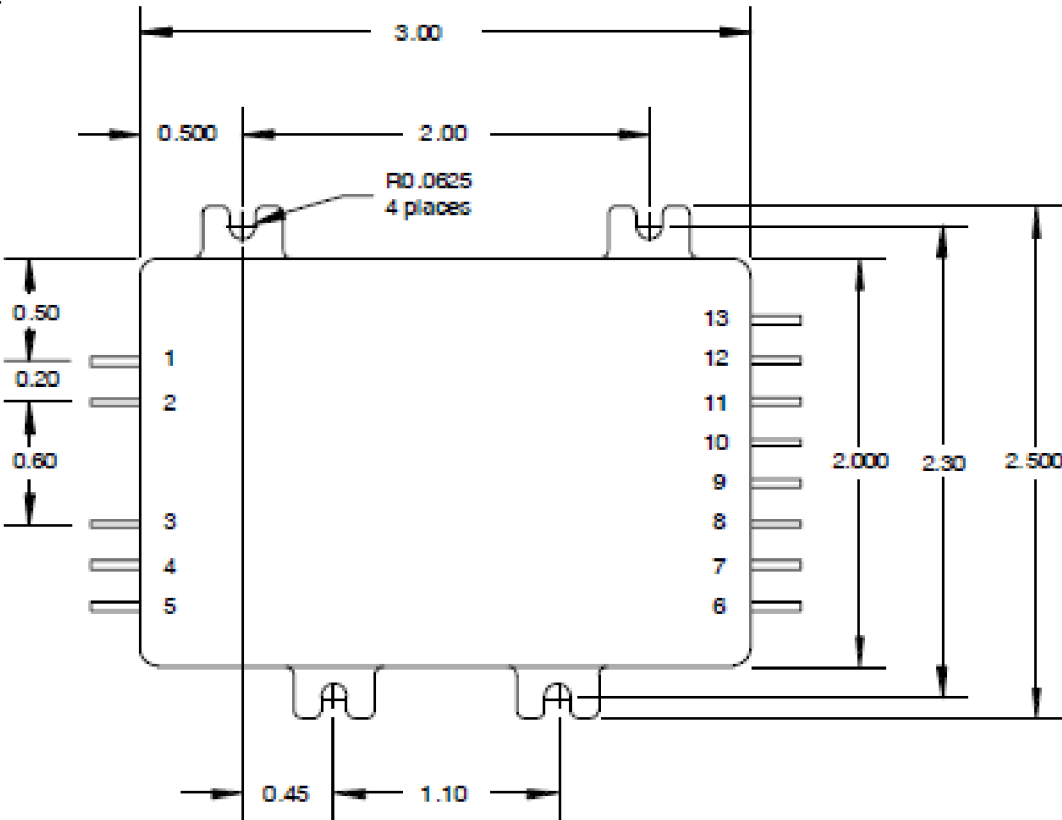

Tolerance : .XX ± 0.01
.XXX ± 0.005

Правила эксплуатации КУ

1. Перед началом эксплуатации:

- обработать контакты КУ и площадки ПП специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом;*
- производить установку КУ после просушки ПП.*

2. В процессе эксплуатации:

Через каждый цикл ЭТТ:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*

Через каждые 100 циклов ЭТТ:

- промывать КУ в ультразвуковой ванне*

Через каждые 1000 циклов ВК:

- обрабатывать контакты КУ специализированным очистительным спреем Scotch 1625 или аналогом*
- промывать КУ в ультразвуковой ванне.*

3. Внимание! Предохранять контакты и рабочие поверхности КУ от соприкосновения с посторонними предметами и телами вне процесса эксплуатации изделия.